



2 电镀金刚石线锯锯切轨迹实验研究

2.1 实验装置

实验设备采用 SXZ-2 型往复金刚石线锯切割 机,主要部件如图6,其主要用于加工贵重或者硬脆 材料,走丝速度0~2 m/s 连续可调;进给速度分为 低速和高速,最低可达0.01 mm/min;张力由气压调 节阀控制气缸来实现。



Fig. 6 Experimental equipment

2.2 实验条件

实验采用国产 φ0.3 mm 的电镀金刚石线锯,左 右导丝轮的中心距 500 mm,金刚石线锯在切割过程 中的挠曲量有光电传感器控制,最大挠曲量小于 5 mm. 具体的实验条件见表1所示。

表 1 实验条件 Tab 1 The experimental conditions

参数	数值
锯丝张力/N	15
走丝速度/(m·s ⁻¹)	1.0
进给速度/(mm·min ⁻¹)	0.1
工件宽度 b/mm	80
切削液	水
锯丝包角 θ/(°)	1.7
滑轮半径 R/mm	100
电镀金刚石锯丝直径/mm	0.3
从 A 点到工件的距离 L_1 /mm	210
从 B 点到工件的距离 L ₂ /mm	210
切割抗力在进给方向的分量 F _n /N	15.5
切割抗力在线锯移动方向的分量 F ₁ /N	4.67

2.3 实验结果

为了根据(11)式求出的曲线形状来确认是否

表示出切割加工中的线锯形状,将以加工条件为参 数进行计算出的轨迹形状与切割实验中切割达到稳 定状态后得到的截面轨迹进行比较。

由(11)式和表1可得

 $y = 3x + \frac{88\,894}{125} \ln(-5\,996 + 25x) - \frac{177\,788}{125} \ln 2 - \frac{177\,788}{125} \ln 2$ $\frac{88\ 894}{125}\ln 1\ 499 - \frac{88\ 894}{125}\pi.$

采用 Matlab 绘制解析曲线如图 7 所示。



Fig. 7 Theoretical trajectory curve

实验切片的轨迹曲线如图 8 所示。



图 8 切片的轨迹曲线 Fig. 8 Actual trajectory curve

在解析曲线和切片轨迹曲线上取右端对应位置 为原点,建立如图8坐标系,间隔相等的距离选取相 对应的 9 个点 A(a)、B(b)、C(c)、D(d)、E(e)、 F(f)、G(g)、H(h)、I(i)进行测量,比较理论值与实 际值之间的误差,见表2所示。

	表 2	实验与计	算值对比	
Tab 2	Comp	arison of test	and calculated	data

坐标点	y实验值/mm	y 计算值/mm	误差/%
A/(a)	0.651	0.718	9.3
B/(b)	1.024	1.089	6.0
C/(c)	1.219	1.377	11.4
D/(d)	1.393	1.566	11.0
E/(e)	1.491	1.694	11.9
F/(f)	1.466	1,567	6.4
G/(g)	1.357	1.506	9.8
H/(h)	1.185	1.351	12.2
l/(i)	0.925	1.153	19.7

由上述数据可得:解析曲线与切片轨迹的误差 小于15%,吻合程度较高,故可以用解析曲线模拟 切片的锯切轨迹。在 C(c) 到 E(e) 之间(占宽度 b 的43%)误差的变动范围0.9%,轨迹直线度高,但 同时右端位置吻合程度不够高,分析可能的原因如 下:

1)由于数值较小,测量出现的误差对结果有一 定的影响。

2) 对切片轨迹进行描图时出现误差对后续结 果的处理也有很大的影响。

3)由于实验设备采用 SXZ-2 型往复金刚石线 锯切割机,往复式运动线锯切割,锯丝运动要经过减 速、停顿、换向、加速等过程,对曲线两端影响很大。

4)因锯切力所引起的锯丝张力在松边小而在 紧边大,张力的不同,势必导致锯丝对工件压力的不 同,压力大的紧边的锯切速度快于松边,使得其曲率 进一步减少而略小于圆弧:与之相反,松边的曲率将 略大于圆弧。由于频繁的换向,工件两端切痕与解 析曲线相比较深。

3 结论

通过采用 φ0.3 mm 的电镀金刚石线锯进行切 割大理石实验,观察切片的实验结果,分析工件的应 力状态,得出以下结论:

1) 在锯切过程的开始阶段, 锯丝和工件由只在 局部的棱角处的点相接触,随着加工的进行,渐变成 切割线接触,挠曲量 y 不断积累,形成曲线接触,最 后形成一条连续光滑的加工曲线。

2) 电镀金刚石线锯锯切曲线上的锯切力与该 点的曲率半径成反比;与该处的张力有关,故在开始 阶段尖角虽然被磨平,但整条锯切曲线的曲率半径 相差仍然非常大,曲率半径值比其它地方小得多,其 锯切速度将远远快于其它部位,锯丝承受较大的应 力。因此为避免拐角处锯丝受力过大和降低寿命, 在开始阶段要降低走丝速度和进给速度,减小锯丝 的应力变形。

3) 根据切割加工时线锯的挠曲形状,可以确定 实际加工参数:径向力、锯丝包角 θ ,进而可以得到 F., F. 并根据该挠曲形状解析切割时线锯内发生 的应力,确定加工采用合适的张力。

参考文献(References)

[1] 徐慧,王俊家,刘继光,等.弧面石材垂直往复式锯机特性分 析[J]. 石材,2003,(2):11-15.